

Общие инструкции по ремонту плавсредств из мягкого ПВХ

В данном руководстве описано, как ремонтировать и приклеивать аксессуары к понтонам.

1. Область склеивания должна быть очищена от грязи, высушена и обезжирена.
2. На надутой лодке обозначьте ремонтируемый участок маркером, бумажной лентой или приложите заранее подготовленный шаблон.
3. Клей следует смешивать с отвердителем в соотношении 1:20. После смешивания его следует использовать в течение 2-3 часов.
4. Нанесите клей тонким слоем на обе поверхности и высушите в течение 15-20 минут.
5. Нанесите второй слой клея и высушите его. После высыхания клей не должен прилипать к пальцам.
6. Поместите склеенные части вместе и удалите ленту или шаблон.
7. Используя горячий воздух, равномерно нагрейте склеенный участок, стараясь не расплавить склеенные детали.
8. Осторожно прижмите два склеенных предмета друг к другу с помощью валика с ручкой или другого гладкого предмета.
9. Если образуются воздушные пузыри или морщины, повторно подогрейте и раскатайте..

Внимание:

Все работы должны проводиться в сухом и хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе в хорошую погоду. Оптимальная температура для проведения этих работ 15 - 20 °С. Не используйте для нагрева открытое

пламя, например, газовую горелку. Оборудование можно использовать через 12 часов после склеивания, но рекомендуется подождать 24 часа.